

DMM-98 TRMS

一、概述

DMM98 TRMS均为用电池驱动的、带真有效值的自动量程数字万用表。仪表为6000字显示，采用LCD显示器，有背光显示，读数清晰。

除特别指出部分，本《使用手册》中的描述和操作说明皆适用于DMM98 TRMS两项产品。

二、安全事项

为避免可能的电击、火灾、及人身伤害，在使用之前，请先阅读安全注意事项。

(1) 测量时，请勿超过“技术规格”中规定的最大测量值。

(2) 36V以下的电压为安全电压，在测高于36V直流或25V交流电压时，要检查表笔是否可靠接触、是否正确连接、是否绝缘良好等，以避免电击。

(3) 换功能和量程时，表笔应离开测试点。

(4) 选择正确的功能和量程，超量程显示为“OL”。

(5) 安全符号说明：

	存在危险电压		接地
	双绝缘		低电压符号
	操作者必须参阅说明书		

三、规格参数

技术规格					
功能	量程	分辨率	精度	最大测量值	频率响应
直流电压 (V)	6.000V	0.001V	± (0.5%+3)	1000V	
	60.00V	0.01V			
	600.0V	0.1V			
	1000V	1V			
直流电压 (mV)	60.00mV	0.01mV	± (0.5%+3)	600mV	
	600.0mV	0.1mV			
交流电压 (V)	6.000V	0.001V	± (1.0%+3)	750V	
	60.00V	0.01V			
	600.0V	0.1V			
	750V	1V			
交流电压 (mV)	60.00mV	0.01mV	± (1.0%+3)	600mV	
	600.0mV	0.1mV			
直流电流 (A)	6.000A	0.001A	± (1.2%+3)	20A	
	20.00A	0.01A			
直流电流 (mA)	60.00mA	0.01mA		± (1.2%+3)	600mA
	600.0mA	0.1mA			
直流电流 (μA)	600.0μA	0.1μA	± (1.2%+3)	6000μA	
	6000μA	1μA			
交流电流 (A)	6.000A	0.001A	± (1.5%+3)	20A	
	20.00A	0.01A			
交流电流 (mA)	60.00mA	0.01mA		± (1.5%+3)	600mA
	600.0mA	0.1mA			
交流电流 (μA)	600.0μA	0.1μA	± (1.5%+3)	6000μA	
	6000μA	1μA			

- 1 -

- 2 -

功能	量程	分辨率	精度	最大测量值	频率响应
电阻	600.0Ω	0.1Ω	±(0.5%+3)	60MΩ	
	6.000kΩ	0.001kΩ			
	60.00kΩ	0.01kΩ			
	600.0kΩ	0.1kΩ			
	6.000MΩ	0.001MΩ	±(1.5%+3)		
	60.00MΩ	0.01MΩ			
电容	9.999nF	0.001nF	±(5.0%+20)	9.999nF	
	99.99nF	0.01nF	±(2.0%+5)		
	999.9nF	0.1nF			
	9.999μF	0.001μF			
	99.99μF	0.01μF			
	999.9μF	0.1μF			
频率	9.999nF	0.001nF	±(0.1%+2)	9.999MHz	
	99.99Hz	0.01Hz			
	999.9Hz	0.1Hz			
	9.999kHz	0.001kHz			
	99.99kHz	0.01kHz			
	999.9kHz	0.1kHz			
占空比	1%-99%	0.001MHz	±(0.1%+2)		
二极管	✓				
通断	✓				
温度	(-20~1000)℃	1℃	±(2.5%+5)	1000℃	
	(-4~1832)F	1F		1832F	
通用技术指标			机械技术规格		
显示屏 (LCD)	6000字		尺寸	180°90°45mm	
量程	15B+; 自动	17B+; 自动/手动	重量 (含电池)	345g/ 348g	
材质	ABS		电池类型	1.5V AA电池 * 2	
采样速率	3次/秒		保修期	一年	
真有效值	✓		环境		
数据保持	✓		工作环境	温度	0~40℃
背光屏幕	✓			湿度	<75%
低电量提示	✓		存储环境	温度	-20~60℃
自动关机	✓			湿度	<80%
安全指标					
EN 61010-1: 2010; EN 61326-1: 2013; FCC Part 15 Subpart: 2016					
标准配件					
电池 * 2个; 表笔 * 1对; TP01K测温探头 * 1副					
说明书 * 1本; 彩盒包装					

- 3 -

四、使用方法

(1) 操作面板说明 (见右图)

1. 液晶显示屏: 显示仪表测量的数值及单位。

2. 功能键

2a. “SELECT”键: 按下该键, 可在交/直流、小电压/频率/占空比、电阻/通断/二极管、或 $^{\circ}$ C/ $^{\circ}$ F量程间转换。

2b. “HOLD”键: 如要保持当前读数, 按下此键, 屏幕显示“HOLD”符号; 再按退出保持状态。如要开启背光, 长按此键大于2秒; 再按关闭背光。

3. 旋钮开关: 用于改变测量功能及量程。

(从OFF开始顺时针方向)

3a. OFF档: 关机档位

3b. 交流电压 (V) 档

3c. 直流电压 (V) 档

3d. 交流电压 (mV) / 频率/占空比档 (以下简称小电压档)

3e. 电阻/通断/二极管档

3f. 电容档

3g. 交/直流电流 (A) 档 (以下简称A档)

3h. 交/直流电流 (mA) 档 (以下简称mA档)

3i. 交/直流电流 (μ A) 档 (以下简称 μ A档)

3j. 温度档

4. 20A: 用于电流 (A) 测量的输入端。

5. mA μ A: 用于电流 (mA和 μ A) 测量的输入端。

6. COM: 用于所有测量的公共接线端。

7. VHz: 用于电压、频率、占空比、电阻、通断、二极管、电容、温度测量的输入端。

8. RANGE: 如要进入手动量程模式, 按下该键; 之后每按一次该键将会按增量递增量程当达到最高量程时, 仪表会回到最低量程; 如要退出手动量程模式, 长按该键两秒。

9. REL: 该产品可对电压、电流、电容使用相对测量; 按下此键, 进入相对值测量模式; 再按退出相对值测量模式。

10. MAX/MIN: 按一次为最大值测量; 按两次为最小值测量; 按三次为最大值与最小值之差; 长按两秒可退出该功能。

11. Hz% 测量交流电流或交流电压时按下此键, 可测量其频率/占空比。

(2) 电压测量

1. 将黑色表笔插入“COM”端, 红表笔插入“VHz”端;

2. 将旋钮开关转至交流电压 (V) 档、直流电压 (V) 档或小电压档;

3. 按SELECT键可在交/直流间进行切换;


4. 用表笔探头接触电路上的正确测试点;

5. 读取显示屏所显示的电压值。

* 注意:

a. 所测电压不可超过额定的最大测试值, 否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。

b. 当测量高压电路时, 必须避免触及高压电路。

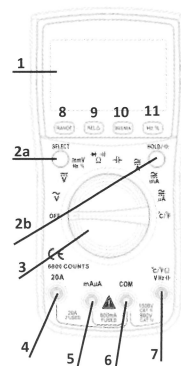

- 4 -

- (3) 电流测量
1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“20A”端（最大测试值20A）或“mA/μA”端（最大测试值600mA）；
 2. 将旋钮开关转至A档、mA档或μA档；
 3. 按SELECT键可在交/直流间进行切换；
 4. 断开待测的电路路径，将表笔串入电路并通上电源；
 5. 读取显示屏所显示的电流值。
- * 注意：
- a. 所测电流不可超过额定的最大测试值，否则有损坏仪表及危及人身安全的可能。
 - b. 如果待测电流大小未知，应先于20A端进行测试判定，然后根据显示值选定测试档位。

在测试电流的状态下，严禁输入高于36V直流或25V交流峰值的电压。

- (4) 电阻测量
1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VHz”端；
 2. 将旋钮开关转至电阻档，此时屏幕默认显示“OL”；
 3. 用表笔探头接触想要的电路测试点；
 4. 读取显示屏上测出的电阻值。
- * 注意：
- a. 测量在线电阻前，要确认被测电路所有电源已关断，且所有电容都已完全放电。
 - b. 严禁在电阻档输入电压。

- (5) 通断测量
1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VHz”端；
 2. 将旋钮开关转至电阻档，按SELECT键一下，切换至通断档；
 3. 用表笔探头接到来待测电路的两点；
 4. 电阻值若小于50Ω，蜂鸣器将响起，表明出现短路。
- * 注意：
- a. 严禁在通断档输入电压。

- (6) 二极管测量
1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VHz”端；
 2. 将旋钮开关转至电阻档，按SELECT键两下，切换至二极管档；
 3. 用红色表笔探头接到来待测二极管的正极，黑色表笔探头接到来待测二极管的负极；
 4. 读取显示屏所显示的正向偏压；
 5. 若测试导线极性与二极管极性相反，或二极管损坏，则屏幕显示为“OL”。
- * 注意：
- a. 严禁在二极管档输入电压。
 - b. 测试前应断开电路的电源，并将所有的高压电容器放电。

- (7) 电容测量
1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VHz”端；
 2. 将旋钮开关转至电容档；
 3. 将红色表笔探头接到来待测电容正极，黑色表笔探头接到来待测电容负极；
 4. 待读数稳定后，读取显示屏所显示的电容值。
- * 注意：
- a. 测试前应断开电路的电源，并将所有的高压电容器放电。

- 5 -

有限保修及权责范围

本产品自购买之日起，将可享受一年保修服务，但此保修不包括保险丝（熔断）、一次性电池（用完）、或者由于意外事故、疏忽、滥用、改造、污染、及操作环境的反常而导致的损害。

本说明书如有改变，恕不另行通知；
本说明书的内容被认为是正确的，若用户发现有错误、遗漏等，请与生产厂家联系；
本公司不承担由于用户错误操作所引起事故和危害；
本说明书所讲述的功能，不作为将产品用作特殊用途的理由。

- (8) 频率和占空比测量
1. 将黑色表笔插入“COM”端，红表笔插入“VHz”端；
 2. 将旋钮开关转至小电压档，若要测量频率，按两次SELECT键；若要测占空比，按三次SELECT键；
 3. 用表笔探头接触想要的电路测试点；
 4. 读取显示屏所显示的频率值/占空比值。
- * 注意：
- a. 频率档只适用于高频率、低电压情况的测量。
- (9) 温度测量
1. 将热电偶的黑色插头插入“COM”端，红色插头插入“VHz”端；
 2. 将旋钮开关转至温度档，此时屏幕默认显示常温，若要切换℃/F，按SELECT键；
 3. 将热电偶的测温探头置于待测温场中；
 4. 读取显示屏所显示的温度值。
- * 注意：
- a. 严禁在温度档输入电压。
- (10) 自动关机
1. 当仪表停止使用15分钟后，仪表将自动关机；
 2. 关机前1分钟，内置蜂鸣器会发出五声提示；
 3. 自动关机后若想重新开机，按SELECT键即可接通电源；
 4. 如想取消自动关机功能，应按住SELECT键再开机，蜂鸣器发出五声提示，表明自动关机已取消。

五、保养维护

除更换电池和保险丝外，除非您具有合格资质且拥有相应的校准、性能测试和维修操作说明，否则请勿尝试修理本产品或更改电路。

- (1) 本品不宜在高温、高湿、易燃、易爆及强磁场环境下存放或使用。
- (2) 请使用湿布和温和的清洁剂清洁外壳，不要使用腐蚀性溶剂。
- (3) 清洁产品前应先清除输入信号。
- (4) 若长时间不使用，应取出电池，防止电池漏液腐蚀仪器。
- (5) 注意电池使用情况，当显示屏显示出“ ”符号时，应更换电池，步骤如下：
 1. 拧出后盖上固定电池的螺丝，打开电池门；
 2. 取下电池，换上两节新的同类型电池；
 3. 装上电池门，上紧螺丝。
- (6) 更换保险丝时，请使用相同规格和型号的保险丝，步骤同(5)。

注意：

1. 请勿接入高于额定“最大测量值”的电路；
2. 请勿在电流档、电阻档、二极管档、通断档、温度档测量电压值；
3. 在电池没有装好或后盖没有上紧时，请勿使用本仪器；
4. 在更换电池或保险丝前，请将测试表笔从测试点移开，并关机。

六、故障排除

如果您的仪表不能正常工作，以下方法可以帮助您快速解决一般问题。如果故障仍然排除不了，请与维修中心或经销商联系。

故障现象	检查部位及方法
显示屏未显示	电源未接通；换电池
“ ”符号出现	换电池
电流未输入	换保险丝

- 6 -